

## Asunto: Alerta para usuarios de vehículos tipo MOTOCICLETA

Fecha	13 / 11 / 2015
Referencia	2015_RAM_01

El fabricante o distribuidor HONDA ESPAÑA ha advertido a las autoridades de consumo de Cataluña de una incidencia en su producto. El objetivo es dar público conocimiento a diferentes administraciones públicas y usuarios para favorecer la subsanación de la incidencia.

### Identificación del producto

Fecha de la alerta	Base de datos de la alerta	Referencias
30-10-2015	SIRI	CCAA-503-2015
Tipo de vehículo	Riesgo asociado	
Motocicleta	Accidente de Tráfico	
Marca	Modelo	
HONDA	GL1800 Goldwing y GL1800B Bagger	

### Datos complementarios

Datos complementarios	Recomendaciones
	Todos los titulares de los vehículos reseñados deberán ponerse en contacto con el distribuidor oficial más próximo.

### Descripción de la incidencia.

El freno trasero puede llegar a bloquearse mientras se circula y en un caso extremo, si se continúa circulando, puede llegar a producir fuego por la elevada temperatura a la que se llega. Esto es debido a que el orificio de la válvula de retención en el sistema de frenos del cilindro maestro secundario es estructuralmente susceptible a la obstrucción por sedimentos externos durante un periodo de stock prolongado o un mantenimiento inadecuado. La consecuencia de este problema puede llegar a bloquear el freno trasero.

La empresa HONDA ESPAÑA ha comunicado a las autoridades de consumo de Cataluña el problema de la motocicleta y las medidas que voluntariamente ha adoptado, consistentes en informar a concesionarios y propietarios para reemplazar el cilindro maestro secundario por uno nuevo modificado, se limpiarán los posibles sedimentos y se sustituirá el líquido de frenos

### Imagen ejemplo para mejor identificación



SC47



SC68 (GL1800)



SC68 (GL1800B)